

## MONTERING AF EFTERHÆNGT FRÆSER 95-0700

PA TEXAS 521 OG 721  
(45 og 60 cm fræsebredde)

**ADVARSEL:** Jordspydnet kan reguleres op og ned men må aldrig fjernes!

Alle bolte efterspændes regelmæssigt.

Ved udskiftning af kilerem:

Afmontering af trækremskive: De to indvendig sekskantede skruer (M 8x20) skrues, indtil bøsset løsner sig. Skiven kan derefter trækkes af. Pas på noten!


Kileremmene kan nu tages af.




**BEMÆRK** ved 60 cm fræsebredde: Kniv-rørene leveres med 12 mm gevind og stålbolt for udligning af slør. Efterspændes regelmæssigt.

- 1) Basismaskinen udstyres med 15" hjul
  - ved 45 cm forsynet med 100 mm rør (bestillingsnr. 9-060-10)
  - ved 60 cm forsynet med 150 mm rør (bestillingsnr. 9-060-15)

For at sikre en perfekt vægtfordeling anbefales det at anvende frontvægt(e) DL 33 A (samt evt. DL 33 B) på monteringsplade 95-0350.

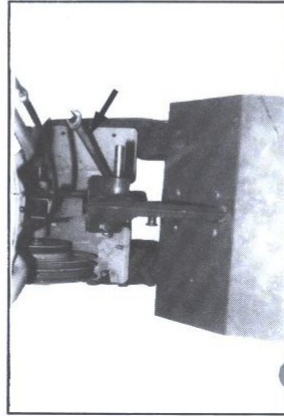

- 2) Efterhængt fræser monteres på basismaskinen.

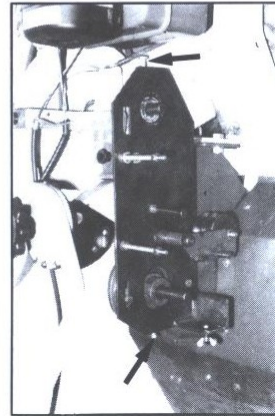


- 3) Koblingssektionen komplet monteres på basismaskinen. Pindskruerne i beslaget skal være justeret, så de er lige igennem beslaget. Skruerne i siden spændes.

**ANDREAS PETERSEN HØJBY ApS**


KNULLEN 2 - HØJBY

DK-5260 ODENSE S


TLF. 09-95 81 80 - TELEX 59960 viking dk.

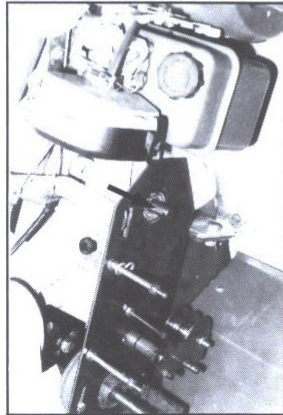


4) Montering af trækremskive på basis-maskine.  
Noten lægges i notgangen på akslen.

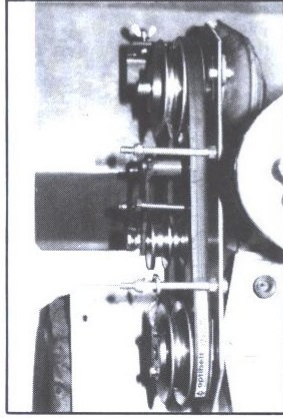

7) Koblingsgrebet monteres på højre side af styret på basismaskinen.

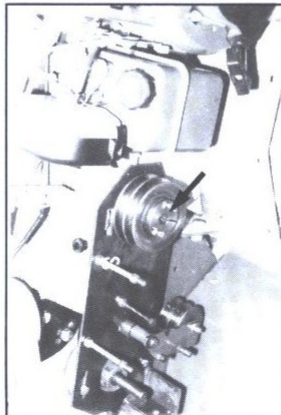


5) Konusbøsningen med skrue sættes i trækremskiven og presses ind på akslen.

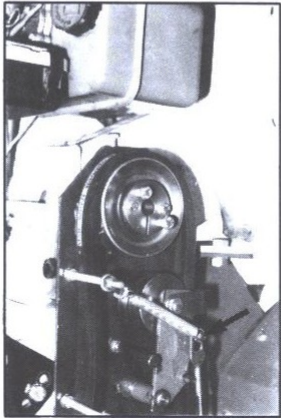


8) Kabelholderen monteres på brystpladen af basismaskinen.

9) Kablet påmonteres tappet på strammerullen i inderste spor - fjederen i yderste.  
Kablet sættes i sporet i vinkeljernet på kabelholderen, trækkes op til kabelholderen på brystpladen og monteres i grebet via fjeder og knudekæde med S-hage.

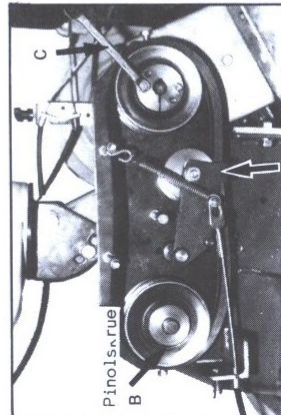

6) Justering af kileremskive, strammerulle, trækremskive og kileremme.  
Justering sker ud fra strammerullen. Rømmene lægges på.  
Kileremstøtten spændes med kontramøtrikken (A).  
Kileremskiven og trækremskiven justeres, så rømmene flugter (næste billede).  
Pinolskruen i kileremskiven spændes (B), og skrue i trækremskiven spændes (C).  
Trækfjederen spændes ned for at lette monteringen af kileremmen. Strammerullen løftes opad.

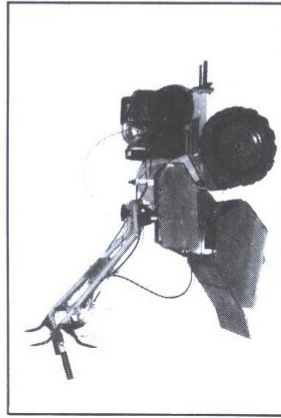

10) Montering af kileremskærm.  
Skærmen påmonteres og spændes med fløjtmøtrikkerne imod stop.